

Auftraggeber:

ProStein GmbH & Co. KG
Stolpener Straße 15
01877 Bischofswerda

Zertifizierungsstelle nach EU-Bauproduktenverordnung (Kenn-Nr.: 1535)
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach der Landesbauordnung (Kennziffer: SAC16)

Prüfungsart	Anerkannte Prüfstelle gemäß RAP Stra 15							
	A	BB	BE	D	F	G	H	I
0 Baustoffeingangsprüfungen				D0 ²				
1 Eignungsprüfungen	A1						H1	I1
2 Fremdüberwachungsprüf.					F2			I2
3 Kontrollprüfungen	A3	BB3	BE3	D3	F3	G3	H3	I3
4 Schiedsuntersuchungen	A4	BB4	BE4	D4	F4	G4	H4	I4

²nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische entspr. TL G SoB-StB
Anerkennung im Freistaat Sachsen für: Kaltrecycling in situ gemäß M KRC (Prüfungsarten 1, 2, 3, 4)
Kaltrecycling in plant gemäß SN TR KRC (Prüfungsarten 1, 2, 3, 4)

Prüfbericht Nr. 04 / 36 19

Dresden, den 14.02.2020

Prüfauftrag:

Freiwillige Güteüberwachung eines Baustoffgemischs STS 0/32 gemäß Betriebsvorschrift Nr. T4-412/1 der DVB AG und TL Gestein-StB Ausgabe 2004 / Fassung 2018

Festgestein:

Diabas

Herkunft:

Steinbruch Friedrichswalde
Niederseidewitzer Straße
01819 Bahretal / OT Friedrichswalde

Probenahme:

Datum	13.12.2019
für den Auftraggeber	Herr Glawion
für die Prüfstelle	Herr Klee
Entnahmebedingungen	ztw. Nieselregen, ca. 2 °C
Probe	STS 0/32 – DVB *
Probemenge	40 kg
Entnahmeort	Verladeband, laufende Produktion
Verwendungszweck	STS 0/32 nach Betriebsvorschrift T4-412/1 - DVB AG

) hergestellt mit Natursand 0/2 der Kieswerke Borsberg GmbH & Co. KG (Herstellerbezeichnung 0/2)

Dieser Prüfbericht besteht einschließlich Deckblatt aus 4 Seiten. Prüfberichte dürfen nur ungekürzt wiedergegeben werden. Eine Veröffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle. Das Prüfgut ist verbraucht.


Prüfergebnisse

1 Korngrößenverteilung


Baustoffgemisch für Schottertragschichten in fester Fahrbahn nach T4-412/1 der DVB AG

STS 0/32 - DVB		
Prüfsieb [mm]	Ist	Soll (gemäß Betriebsvorschrift Nr. T4-412/1 der DVB AG)
45,0	100	100
31,5	99	90 - 99
22,4	85	-
16,0	72	57 - 79
11,2	59	-
8,0	53	39 - 63
5,6	47	-
4,0	39	26 - 50
2,0	28	23 - 28
1,0	21	11 - 27
0,5	13	6 - 20
0,063	2,4	≤ 3,0 (UF ₃)
C _U = d ₆₀ /d ₁₀		41

Baustoffgemisch STS 0/32 -
 DVB mit feiner Gesteins-
 körnung „Natursand“ im Anteil
 < 2 mm
 Sieblinienbereich für
 Schottertragschichten 0/32 in
 fester Fahrbahn gemäß
 Betriebsvorschrift Nr. T4-412/1
 der DVB AG

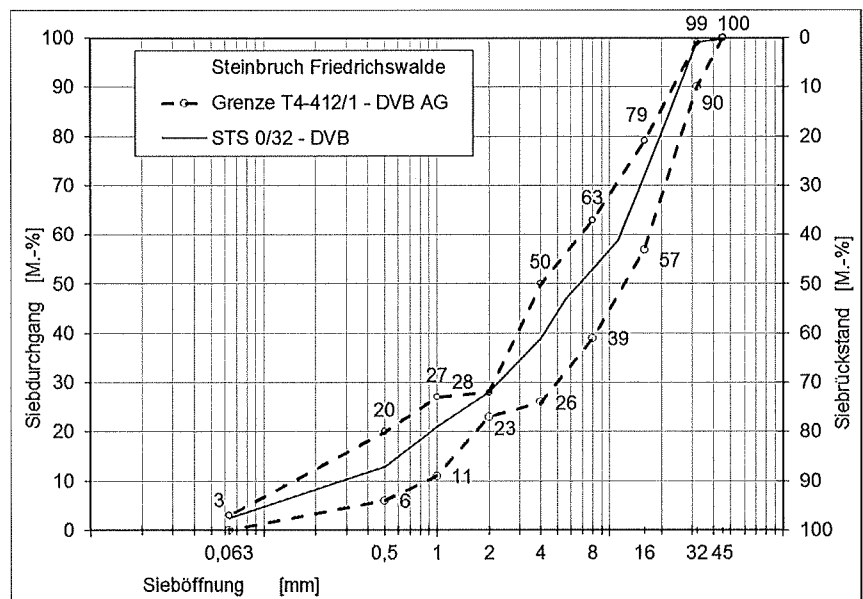

2 Proctordichte und optimaler Wassergehalt

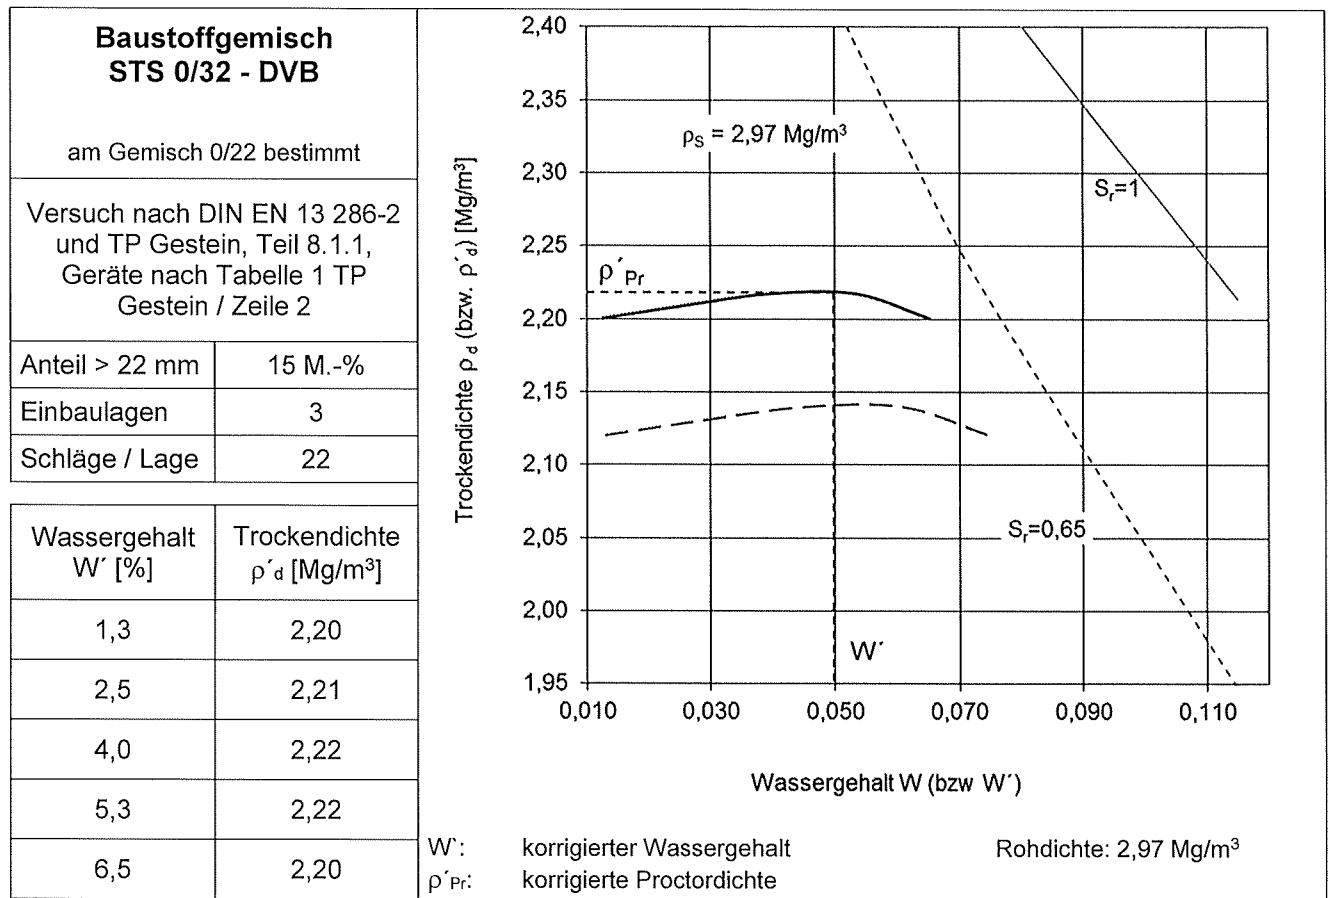

3 Eigenschaften der verwendeten Gesteinskörnungen

3.1 Kornform (DIN EN 933-3)

Baustoff- gemisch	geprüfte Kornklassen	Kornformkennzahl [M.-%]	Kategorie SI	Anforderung TL Gestein-StB
STS 0/32 - DVB	5/11; 11/22; 22/32	43	S/50	S/50

3.2 Anteil gebrochener Oberflächen (DIN EN 933-5)

Die Gesteinskörnungen für die Baustoffgemische werden durch Brechen von Festgestein hergestellt. Der Anteil vollständig gebrochener Körner beträgt in allen Gesteinskörnungen 100 %. Die Gesteinskörnungen erfüllen die Kategorie $C_{100/0}$

Die Anforderung der TL Gestein-StB für Schottertragschichten ($C_{90/3}$) wird erfüllt.

3.3 Widerstand gegen Zertrümmerung

Los Angeles-Koeffizient grober Gesteinskörnungen mit S_{I50}

DIN EN 1097-2, Abschnitt 5 / Prüfkornklasse 10/14 aus 8/16

Los Angeles-Koeffizient 10/14 [M.-%]	Gesteinsspezifische Anforderung für Diabas nach Anhang A der TL Gestein-StB	Anforderung erfüllt
15	LA 25	ja

3.4 Frost-Widerstand

Wasseraufnahme als Kriterium für die Prüfung des Frost-Widerstandes

Ergebnisse der Jahresprüfung 02/59 19 vom 11.06.2019

an Einzelstücken nach DIN EN 1097-6, Anh. B

Stk.-Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	MW
Masse [g]	243,6	208,4	221,1	216,7	212,0	197,6	203,5	189,2	178,4	212,0	-
$W_{A_{cm}}$ [M.-%]	0,10	0,12	0,12	0,18	0,26	0,17	0,12	0,25	0,30	0,27	0,2

Die Wasseraufnahme $W_{A_{cm}}$ liegt unter 0,5 M.-%. Das geprüfte Gestein ist nach TL Gestein-StB, Abschnitt 2.2.14.1 als widerstandsfähig gegen Frostbeanspruchung anzusehen. Ein Frostversuch ist nicht erforderlich.


Dipl.-Ing. A. Otto
Prüfstellenleiter

